

トヨタ純正

サイドバイザー


取付要領書

このたびは、トヨタ純正サイドバイザーをお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、サイドバイザーの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品 番

08162-42090

構成部品

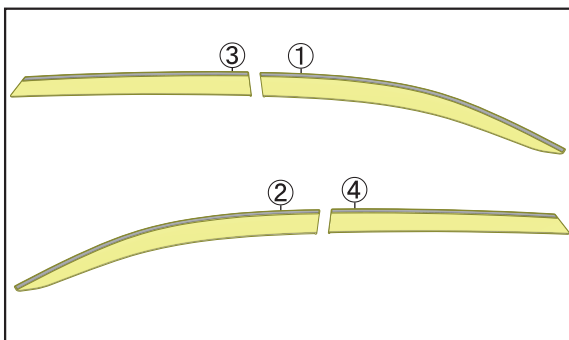

補給部品

No	品 名		品 番	個数
①	サイドバイザー (フロント)	RH	08163-42091	1
②		LH	08163-42092	1
③	サイドバイザー (リア)	RH	08163-42095	1
④		LH	08163-42096	1

取付に必要な工具等

ウェス、脱脂剤等【イソプロピルアルコール(IPA)純度100%推奨】ドライヤー、スケール、マスキングテープ


取付時の注意事項

(1) この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

▲ 注意	注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどの恐れがあることを記載しております。
👉 アドバイス	スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。


(2) 脱脂剤等を使用される場合は、火気に十分注意してください。

取付概要

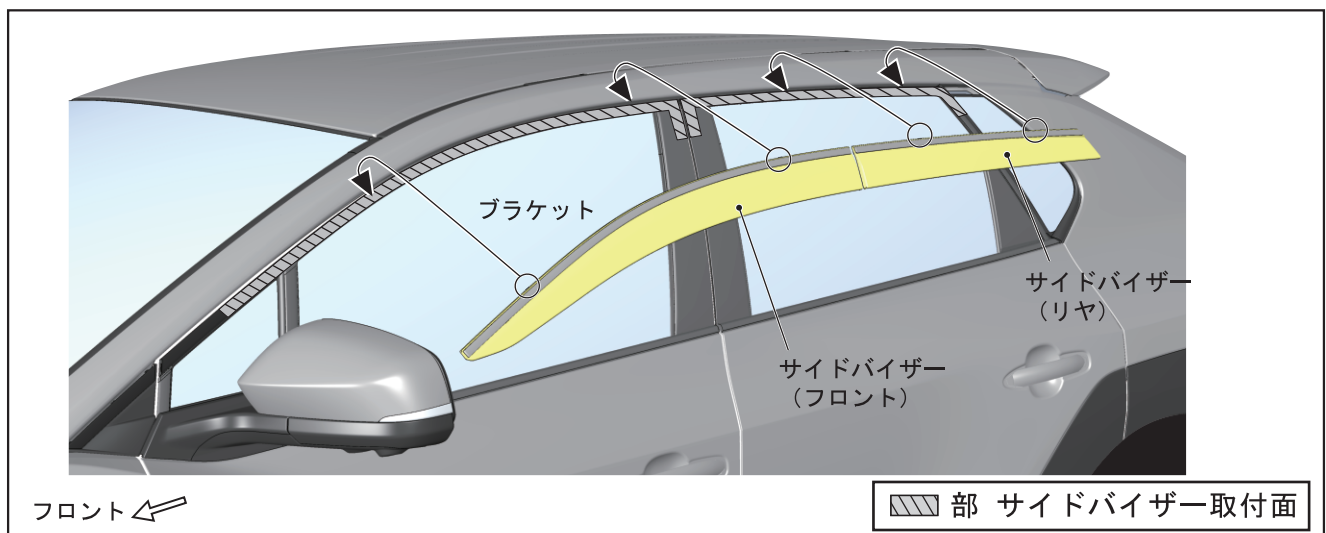


取付要領

アドバイス 本取付要領は左側を示します。右側も同様に行ってください。

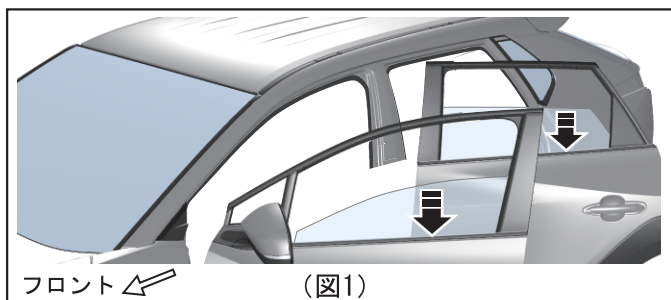

・取付面の拭き取り


(1) ドアを開け、窓ガラスを下げる。(図1)

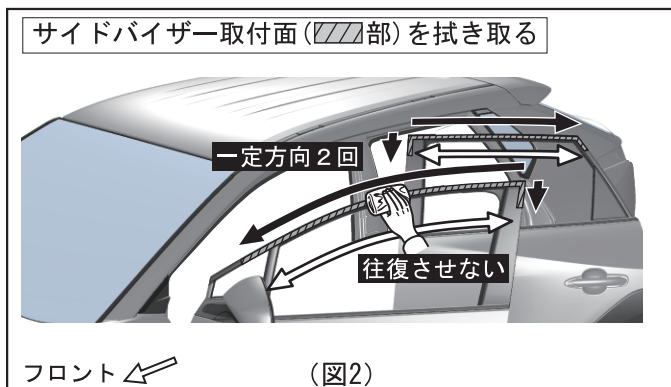

(2) サイドバイザー取付面 (斜線部) の水分、汚れや油分を脱脂剤等で確実に拭き取る。(図2)

アドバイス

- ・取付面の拭き取り作業は必ず行ってください。拭き取りが不十分な場合、剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。
- ・往復の拭き取りは行わず、一定方向に2回以上拭き取りを行ってください。

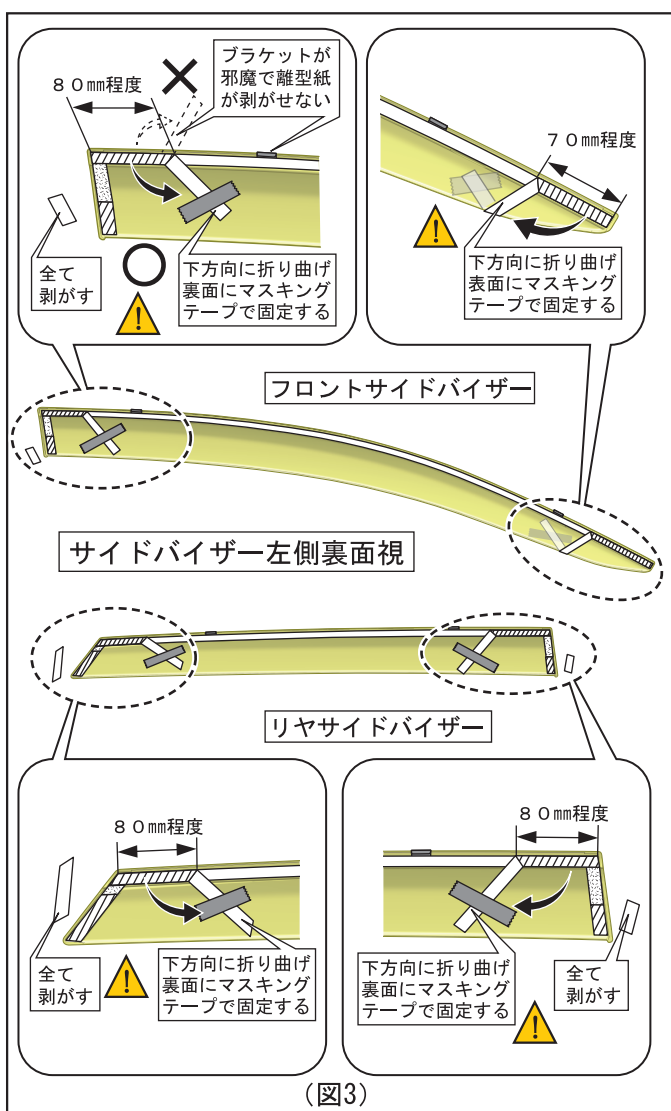


・取り付け前準備

- (1) フロントサイドバイザーの両面テープ離型紙をめくり、前側離型紙をサイドバイザー表面に、後側を裏面にマスキングテープで固定する。(図3)
- (2) リヤサイドバイザーの両面テープ離型紙をめくり、離型紙をサイドバイザー裏面にマスキングテープで固定する。(図3)


▲ 注意

- ・両面テープ離型紙は、必ずサイドバイザー下方向に折り曲げてください。上方向に折り曲げますと、サイドバイザー接着の際、ブラケットが邪魔になり剥がせなくなります。

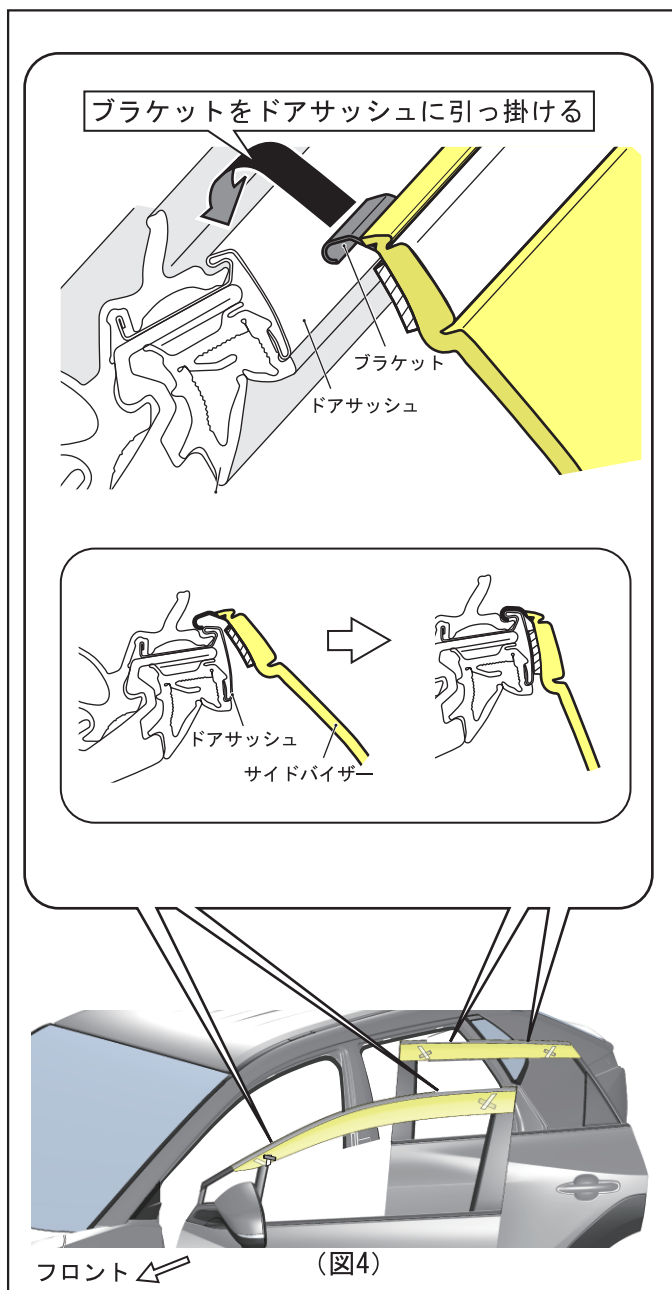

・サイドバイザーの位置決め


- (1) フロント、リヤサイドバイザーのブラケットをドアサッシュに引っ掛ける。
(各2箇所) (図4)

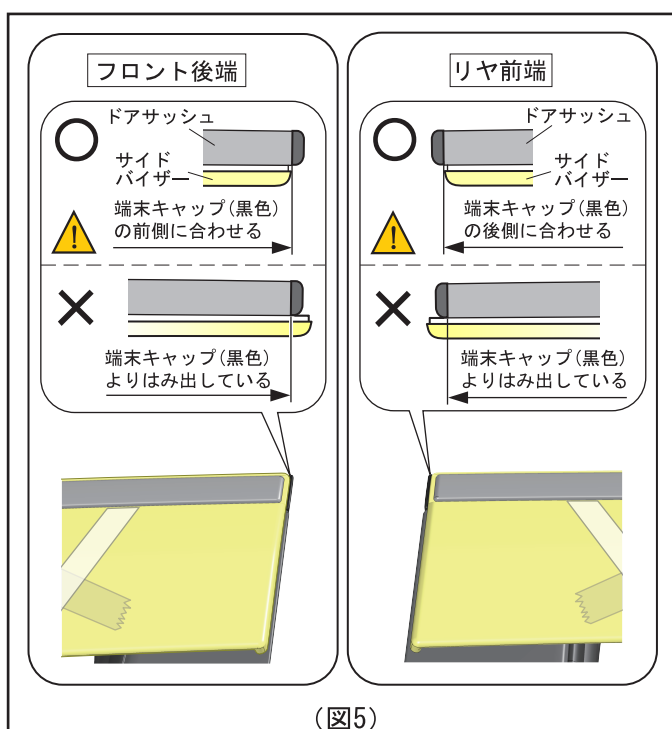

- (2) フロントサイドバイザーは後端をドアサッシュ端末キャップ(黒色)前側に合わせ、リヤサイドバイザーは前端をドアサッシュ端末キャップ(黒色)後側に合わせる。(図5)

⚠ 注意

- ・サイドバイザー端末はドアサッシュ端末キャップ(黒色)に合わせてください。はみ出して取り付けますと車両との干渉やケガをする恐れがあります。

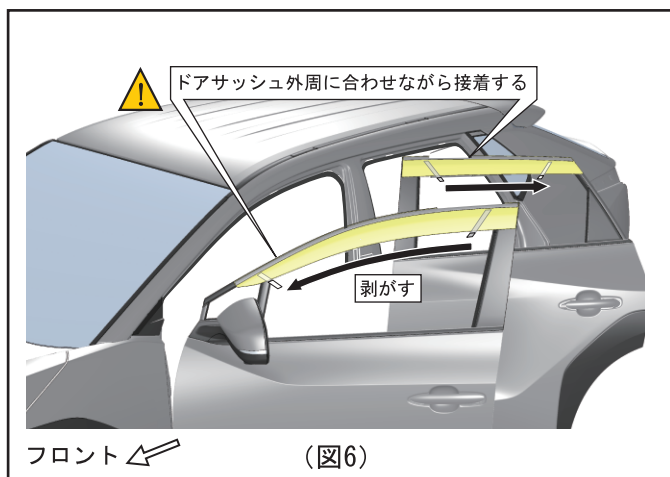


・サイドバイザーの接着

- (1) サイドバイザーの位置決めが確実にされている事を確認する。(図6)
- (2) 両面テープ離型紙がねじれないように剥がし、サイドバイザーを接着する。(図6)

▲ 注意

- ・サイドバイザーを必ずドアサッシュ外周に合わせながら接着してください。ずれた状態で取り付けますと、車両との干渉やケガ、また、剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。

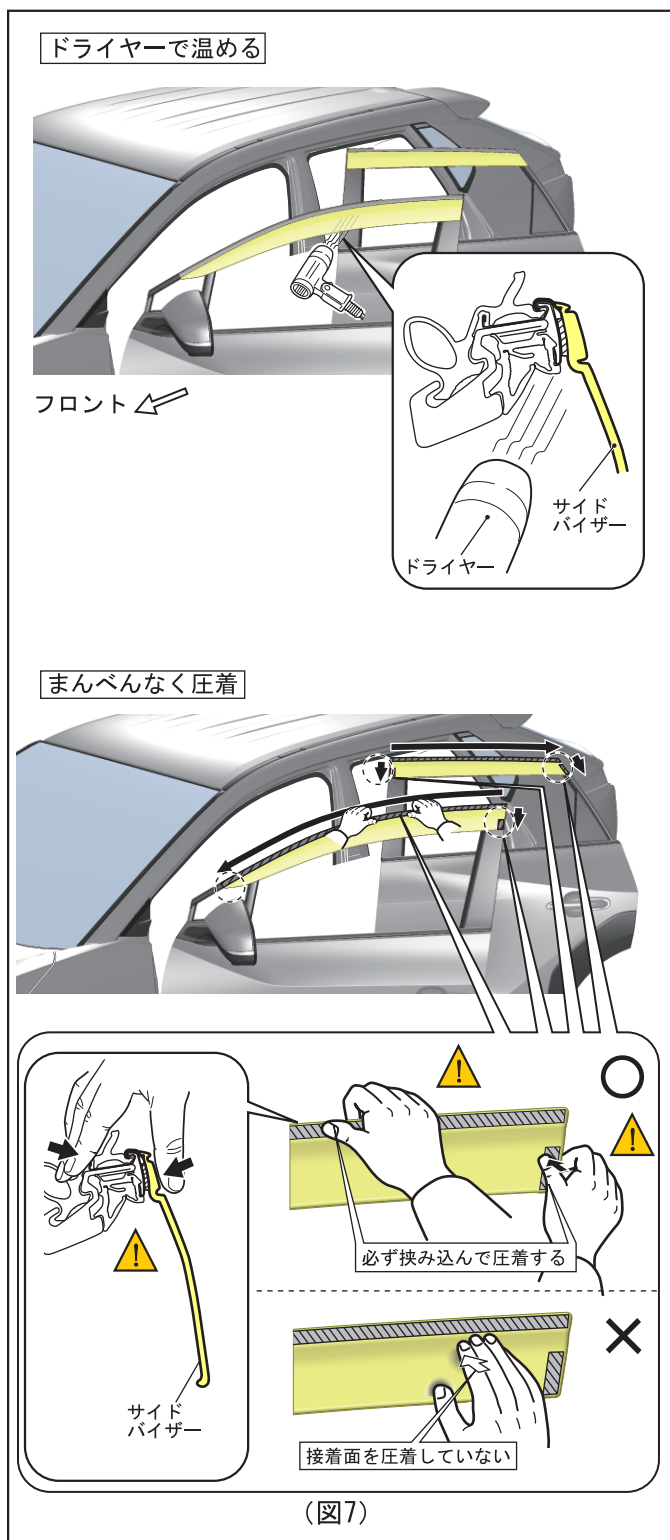


・接着面の加温及び圧着

- (1) 両面テープ接着面(■部)を、まんべんなくドライヤーで約30秒間、人肌(約40℃)程度に温めた後、手で挟みこむように49N以上の力(少なくとも車両が揺れる程度)で圧着する。(図7)

▲ 注意

- ・両面テープ接着面、特に前端や後端(○部)は確実に圧着してください。圧着不足で浮いた状態の場合、ケガや剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。
- ・やけどには十分に注意して作業してください。

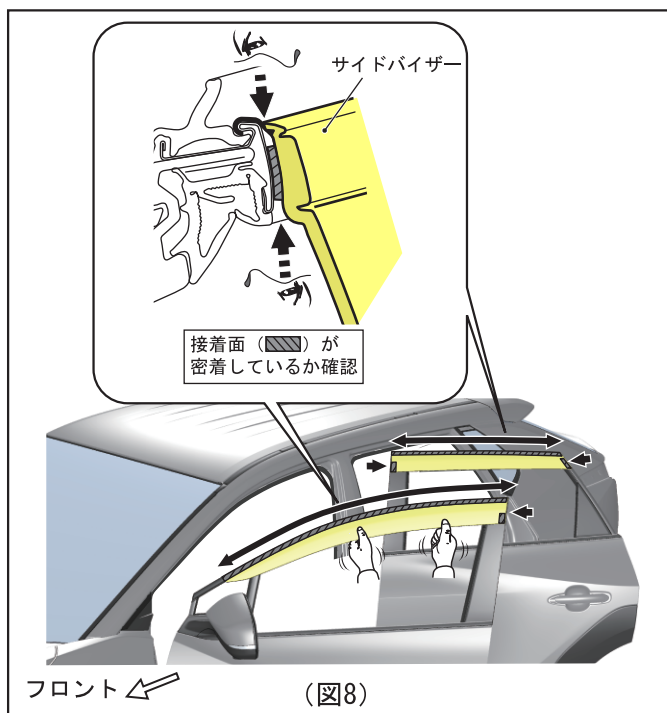


・取り付け後の確認

- (1) サイドバイザーを上下からのぞき込み、両面テープ接着面(■部)が取付面全体に密着しているか確認する。(図8)
- (2) サイドバイザーを軽く手前に引き、確実に取り付けられている事を確認する。(図8)

▲ 注意

- ・取り付け後20分程度は雨、水等でぬれないように必ず放置してください。両面テープ剥がれの原因となります。

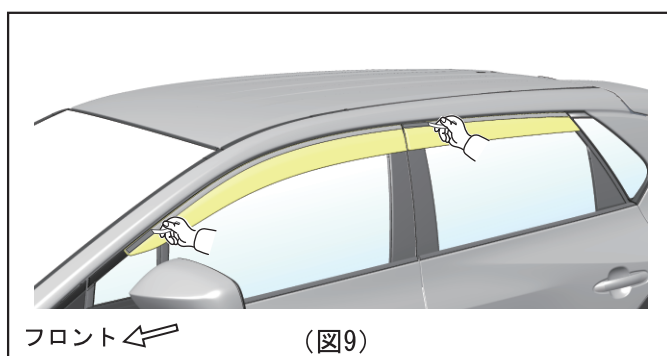

- (3) 黒SUSモール仕様のサイドバイザーは取り付け後、サイドバイザーモール部の保護テープを剥がす。(図9)